

全モデル対象 : Ci6X (UV) およびCi4X00 (UV) の問題 :

ファームウェアv1.1.777を用いて、不正確なキャリブレーションプレートを検出する新しい方法は、照明の短期変動に敏感で、通常は溜まった埃によって発生してしまいます。

正しいキャリブレーションプレートでキャリブレーションが実行されており、装置に [間違ったプレートのエラー] またはソフトウェアに [基準色をチェック] が表示される場合は、CiXXCalErrorUtilityv4.0を使用しテスト制限を緩和すると、ほとんどの問題が修正されます。

手順 :


圧縮ファイルをダウンロードします。

ファイルをフォルダに展開します。

装置をUSBに接続し、PCの電源を入れます。

フォルダから「**CiXXCalErrorUtilityv4.0.exe**」をダブルクリックし実行します。

アップデートが正常に完了すれば、次のような画面が表示されます。

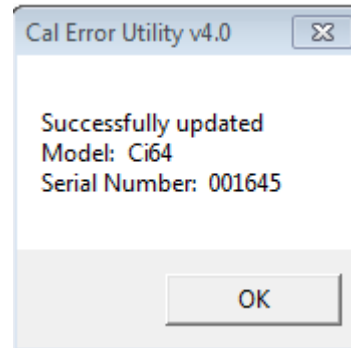

この時点でキャリブレーションが完了します。完了しない場合は、修理が必要となります。